

Bedienungsanleitung Verbrauchszähler BMG 1020

mit Display, 4 ... 20 mA und Impulsausgang (galv. isoliert)

Stationäre und mobile

Durchfluss- und Verbrauchsmessung für Druckluft und Gase



I. Vorwort

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für das BMG 1020 entschieden haben. Bitte lesen Sie vor Montage und Inbetriebnahme diese Installations- und Betriebsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie unsere Hinweise. Nur bei genauer Beachtung der beschriebenen Vorschriften und Hinweise wird die einwandfreie Funktion des BMG 1020 und ein gefahrloser Betrieb sichergestellt.



Berg GmbH

Fraunhoferstr. 22 D-82152 Martinsried

Tel.: +49 (0)89-379160-0 Fax: +49 (0)89-379160-199 E-Mail: <u>info@berg-energie.de</u>

II. Inhaltsverzeichnis

I.	Vor	wort	2
1	Sic	herheitshinweise	5
2	Ger	rätebeschreibung	6
3	Tec	chnische Daten	7
4	Ska	alierung Analogausgang Luft	8
5	Ein	bauhinweise	9
	5.1	Anforderungen an Rohrleitungen	9
	5.2	Einlass- / Auslassstrecken	9
	5.3	Einbau BMG 1020	10
	5.4	Displaykopf Position	10
6	Mes	ssbereiche	11
	6.1	Durchfluss verschiedene Gase	11
7	Abr	messungen	12
	7.1	Messstrecke mit Anschlußgewinde	12
	7.2	Messstrecke mit Vorschweißflanschen (Material Edelstahl 1.4404):	13
8	Ele	ktrischer Anschluß	14
	8.1	Modbus, 420mA, Puls oder MBus	14
	8.2	Ethernet (Otional PoE)	15

9	Bedienung	16
9.	1 Initialisierung	17
9.	2 Hauptmenü nach dem Einschalten	17
9.	3 Einstellungs Menü	18
	9.3.1 Sensor Einstellungen	
	9.3.1.1 Eingabe Rohrinnendurchmesser	
	9.3.1.2 Eingabe / Änderung des Verbrauchszählerstandes	
	9.3.1.3 Definition der Einheiten für Verbrauch, Strömung, Temperatur und Druck	
	9.3.1.4 Einstellung der Referenzbedingungen	
	9.3.1.5 Einstellung Nullpunkt und Schleichmengenunterdrückung	22
	9.3.2 Modbus Einstellungen	23
	9.3.2.1 Modbus RTU Setup	23
	9.3.2.2 Modbus TCP (Optional)	
	9.3.2.2.1 Netzwerk Einstellungen DHCP	
	9.3.2.2.2 Netzwerk Einstellungen statische IP	
	9.3.2.2.3 Modbus TCP Einstellungen	
	9.3.2.3 Modbus Settings (20012005)	
	9.3.2.4 Values Register (10011500)	
	9.3.3 Pulse /Alarm	
	9.3.3.1 Impulsausgang	
	9.3.4 Basis Einstell	
	9.3.4.1 Passwort	
	9.3.4.2 Sprache	
	9.3.4.3 Display / Touch	
	9.3.5 Erweitert	
	9.3.6 4 -20mA	
9.	4 MBus	
	9.4.1 Kommunikations-Grundeinstellungen ab Werk	
	9.4.2 Übertragungswerte	35
10	Status / Fehlermeldungen	36
10	0.1 Statusmeldungen	
	0.2 Fehlermeldungen	
11	Wartung	38
12	Reinigung des Sensorkopfes	38
13	Re-Kalibrierung	38
14	Ersatzteile und Reparatur	
14	·	
15	Kalibrierung	38
16	Garantie	38

1 Sicherheitshinweise



Vor Inbetriebnahme lesen!

Achtung: Druckbereich bis 16 bar nicht überschreiten.

Messbereiche des Messwertaufnehmers beachten!

Vorgegebene Anströmrichtung des Sensors unbedingt beachten!

Die Rohrleitung muss druckdicht eingeschraubt sein.

Kondensation auf dem Sensorelement oder Wassertropfen in der Messluft sind unbedingt zu vermeiden, denn sie führen zu fehlerhaften Messergebnissen.

Bei Nichtbeachtung oder Nichteinhaltung kann für daraus entstandene Schäden ein Anspruch auf Haftung nicht geltend gemacht werden. Eingriffe am Gerät jeglicher Art, sofern sie nicht den bestimmungsgemäßen und beschriebenen Vorgängen entsprechen, führen zum Gewährleistungsverfall und zum Haftungsausschluss.

Das Gerät ist ausschließlich für den beschriebenen Einsatzzweck bestimmt.

Wir übernehmen keinerlei Gewährleistung hinsichtlich der Eignung für irgendeinen bestimmten Zweck und keine Haftung für Fehler die in dieser Gebrauchsanweisung vorhanden sind. Ebenso wenig für Folgeschäden im Zusammenhang mit der Lieferung, Leistungsfähigkeit oder Verwendung des Gerätes.

Wir bieten Ihnen an, Geräte aus der Gerätefamilie BMG 1020, die Sie der Entsorgung zuführen wollen, von Ihnen zurückzunehmen.

Bitte Einstell- und Kalibrierarbeiten nur durch qualifiziertes Personal aus der Mess- und Regeltechnik durchführen lassen.



Der Verbrauchszähler BMG 1020 arbeitet nach dem kalorimetrischen Messverfahren.

Brennbare Gase

Sollte diese Verbrauchssonde zur Messung brennbarer Gase (Erdgas etc.) eingesetzt werden, so weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass die Sonde keine DVGW Zulassung hat, jedoch für Erdgas eingesetzt werden kann.

Eine DVGW Zulassung ist nicht zwingend erforderlich.

Der Verbrauchszähler entspricht dem aktuellen Stand der Technik und kann grundsätzlich für brennbare und nicht brennbare Gase eingesetzt werden.

Bei Verwendung z.B. für das Medium Erdgas wird die Sonde auf Erdgas eingestellt. Das Kalibrierprotokoll (Werkszertifikat) ist im Lieferumfang enthalten.

Der Bereich außerhalb der Rohrleitung (Umgebungsbereich der Sonde) darf kein Ex-Bereich sein.

Der Einbau muss durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.

2 Gerätebeschreibung

Das BMG 1020 ist ein kompakter Verbrauchszähler für Druckluft und Gase.

Besondere Vorteile:

- Optimale Genauigkeit durch kompakte Bauweise
- Integrierte Ein-/Auslaufstrecke
- Strömungsberuhigt durch Messstrecke
- Integriertes Display mit Anzeige von Duchfluss, Verbrauch, Geschwindigkeit und Temperatur
- Einheiten frei wählbar. m³/h, m³/min, l/min, l/s, kg/h, kg/min, kg/s, cfm
- Modbus RTU (RS485) Schnittstelle
- Analogausgang 4..20mA
- Impulsausgang galv. isoliert.

PC Service Software

- Analogausgang 4...20 mA skalierbar
- Auswahl der Gasart (Luft, Stickstoff, Argon, Lachgas, CO2, Sauerstoff, Erdgas)
- Servicedaten auslesen
- Sensordiagnose

3 Technische Daten

Messgrößen: Durchfluss, Verbrauch und Geschwindigkeit

Referenznorm: Standardeinstellung ab Werk:

DIN 1945, ISO 1217 bei 20°C und 1000 mbar

andere Normzustände über Tastatur oder CS Service

Software einstellbar

Einstellbare Einheiten m³/h (Standardeinstellung ab Werk)

m³/min, l/min, l/s, ft/min, cfm, m/s, kg/h, kg/min, kg/s

Messprinzip: kalorimetrische Messung

Sensor: Pt45, Pt1000

Messmedium: Luft, Gase

Einsatztemperatur: -30 ... 80 °C

Betriebsdruck: bis 16 bar, Sonderversion PN 40 (40 bar)

Spannungsversorgung: 18 bis 36 VDC

Leistungsaufnahme: max. 5W

Digitalausgang: RS 485 (Modbus RTU)

Analogausgang: 4...20 mA (siehe Kapitel 4), max. Bürde < 500 Ohm

Impulsausgang: potenzialfreier Schaltkontakt

Passiv: max. 48Vdc,150mA

1 Impuls pro m³ bzw. pro I

Wertigkeit einstellbar über Display Tasten

Genauigkeit: ± 1,5 % v.M.*, ± 0,3 % v. E.*

Display: optional TFT 1.8" Auflösung 220 x 176

Montagegewinde: R 1/4", R1/2", R3/4", R1", R 1 1/4" R1 1/2", R 2" DIN EN

10226 (ISO 7-1)

Material: Edelstahl 1.4301 / 1.4404

Version mit Flansch DIN EN 1092-1: Edelstahl 1.4404

Schutzklasse: IP65

* v.M. = vom Messwert v.E. = vom Endwert

4 Skalierung Analogausgang Luft

Referenznorm DIN1945/ ISO 1217: 20°C, 1000 mbar (Referenz bei Abgleich der Sonden)

Bezeichnung	Version	Analoga	ausgang
	Low Speed		025 l/min
PMC 1020 mit integrierter 1/4" Meggetroeke	Standard	4 20 mA =	050 l/min
BMG 1020 mit integrierter 1/4" Messstrecke	Max	4 20 IIIA -	0105 l/min
	High Speed		0130 l/min
	Low Speed		020 m³/h
DMC 4000 mit into griegter 4/01 Messetreele	Standard	4 20 4 -	045 m ³ /h
BMG 1020 mit integrierter 1/2" Messstrecke	Max	4 20 mA =	090 m³/h
	High Speed		0110 m³/h
	Low Speed		045 m³/h
DMC 4000 seit into sei estas 2/48 Managera ele	Standard	4 20 4	085 m ³ /h
BMG 1020 mit integrierter 3/4" Messstrecke	Max	4 20 mA =	0175 m³/h
	High Speed		0215 m ³ /h
	Low Speed		075 m³/h
DMO 4000 within the distance of the distance o	Standard	4 004	0145 m³/h
BMG 1020 mit integrierter 1" Messstrecke	Max	4 20 mA =	0290 m ³ /h
	High Speed		0355 m³/h
	Low Speed	4 20 mA =	0140 m³/h
BMG 1020 mit integrierter 1 1/4"	Standard		0265 m ³ /h
Messstrecke	Max		0530 m³/h
	High Speed		0640 m³/h
	Low Speed	4 00 4	0195 m³/h
BMG 1020 mit integrierter 1 1/2"	Standard		0365 m³/h
Messstrecke	Max	4 20 mA =	0730 m³/h
	High Speed		0885 m³/h
	Low Speed		0320 m³/h
DMO 4000 seit intermienten Oll Managementen	Standard	4 20 4	0600 m³/h
BMG 1020 mit integrierter 2" Messstrecke	Max	4 20 mA =	01195m³/h
	High Speed		01450 m³/h
	Low Speed		0550 m³/h
BMG 1020 mit integrierter 2 1/2"	Standard	4 004	01025 m³/h
Messstrecke	Max	4 20 mA =	02050m³/h
	High Speed		02480 m³/h
	Low Speed		0765 m³/h
DMO 4000 with the city of City	Standard	1	01420 m ³ /h
BMG 1020 mit integrierter 3" Messstrecke	Max	4 20 mA =	02840m³/h
	High Speed		03440 m³/h

5 Einbauhinweise

5.1 Anforderungen an Rohrleitungen


- Korrekt dimensionierte Dichtungen
- Korrekt ausgerichtete Flansche und Dichtungen
- Durchmessersprünge in der Rohrleitung sollten an den Verbindungsstellen vermieden werden jedoch 1mm nicht überschreiten .Weitere Informationen siehe ISO-Norm 14511.
- Saubere, nicht verschmutze Rohre, nach Einbau

5.2 Einlass-/ Auslassstrecken

Das hier angewandte Prinzip der thermischen Massenflußmessung ist sehr empfindlich gegen Strömungsstörungen. Deshalb ist es erforderlich die empfohlenen Ein- bzw. Auslaufstrecken zu beachten.

Tabelle der zusätzlich erforderlichen Einlaufstrecken

Strömungshindernis vor der Messstrecke	Mindestlänge Einlaufstrecke (L1)	Mindestlänge Auslaufstrecke (L-L1)
geringe Krümmung (Bogen < 90°)	12 x D	5 x D
Reduktion (Rohr verengt sich zur Messstrecke)	15 x D	5 x D
Erweiterung (Rohr erweitert sich zur Messstrecke)	15 x D	5 x D
90° Bogen oder T-Stück	15 x D	5 x D
2 Bogen á 90° in einer Ebene	20 x D	5 x D
2 Bogen á 90° 3-dimensionale Richtungsänderung	35 x D	5 x D
Absperrventil	45 x D	5 x D

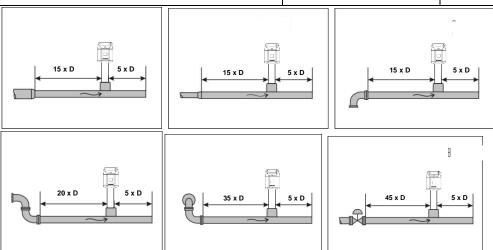

Angegeben sind jeweils die erforderlichen Mindestwerte. Können die aufgeführten Beruhigungsstrecken nicht eingehalten werden, muss mit erhöhten bis erheblichen Abweichungen der Messergebnisse gerechnet werden.

Achtuna:

Die Abmessungen der Messstrecken der BMG 1020 Verbrauchszähler entsprechen nicht den erforderlichen Mindestlängen der Ein-bzw. Auslaufstrecken.

Bitte empfohlene Ein - und Auslaufstrecken einplanen, Messstrecken-Abmessungen siehe Seite 12und 13.

5.3 Einbau BMG 1020

Der Sensor BMG 1020 wird vormontiert zusammen mit Messtrecke ausgeliefert.




Ein kundenseitigem Einbau ist nur im drucklosen Zustand der Anlage erlaubt

Die Anschlussmutter ist einem Drehmoment von 25 -30 Nm festzuziehen. Dichtheit der Verbindung ist zu prüfen und sicherzustellen.

5.4 Displaykopf Position

Befestigungsschrauben

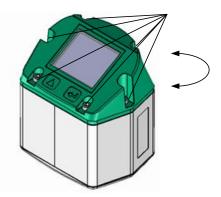

Die Position des Displaykopfs ist um 180° drehbar dies z.B. im Fall bei umgekehrter Strömungsrichtung. Hierzu werden die 6 Befestigungsschrauben gelöst und der Kopf um 180° gedreht.

Vorsicht: Funktionsbeeinträchtigung

Es muss sichergestellt werden dass die Anschluss Leitungen noch gesteckt sind sowie die Dichtung korrekt verbaut ist.

6 Messbereiche

6.1 Durchfluss verschiedene Gase

		1/4"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 ½"	2"	2 ½"	3"
		Analog- ausgang 20mA								
		l/min	[m³/h]							
Referenznorm DIN1945/ ISO 1217: 20°C, 1000 mbar (Referenz bei Abgleich der Sonden)										
	Low Speed	25	20	45	75	140	195	320	550	765
1 - 6	Standard	50	45	85	145	265	365	600	1025	1420
Luft	Max	105	90	175	290	530	730	1195	2050	2840
	High Speed	130	110	215	355	640	885	1450	2480	3440
Einstellung auf D	IN 1343: 0°C, 10	013,25 mk	oar			<u>I</u>				
	Low Speed	25	20	40	70	130	180	295	505	705
_	Standard	50	40	80	135	240	335	550	945	1305
Luft	Max	100	80	160	270	485	670	1100	1885	2610
	High Speed	120	100	195	325	590	815	1330	2280	3165
	Low Speed	45	35	75	120	220	305	505	865	1200
Argon	Standard	85	70	135	230	415	570	935	1605	2225
(Ar)	Max	170	140	275	460	830	1140	1870	3205	4440
	High Speed	205	170	335	555	1005	1385	2265	3880	5380
	Low Speed	25	20	45	75	140	195	320	545	760
Kohlenstoffdioxid	Standard	50	45	85	145	260	360	590	1015	1405
(CO ₂)	Max	105	90	175	290	525	720	1185	2030	2810
	High Speed	130	105	210	350	635	875	1430	2455	3405
	Low Speed	25	20	40	70	130	180	295	505	705
Stickstoff	Standard	50	40	80	135	240	335	550	945	1305
(N ₂)	Max	100	80	160	270	485	670	1100	1885	2610
	High Speed	120	100	195	325	590	815	1330	2280	3165
	Low Speed	25	20	45	75	135	185	305	525	730
Sauerstoff	Standard	50	40	80	140	250	345	570	980	1355
(O ₂)	Max	100	85	165	280	505	695	1140	1955	2710
	High Speed	125	105	205	340	610	845	1380	2365	3280
	Low Speed	25	20	45	75	140	190	315	540	750
Lachgas (N ₂ O)	Standard Max	50 105	40 85	85 170	140	260	355	585	1005 2010	1395
(1420)	High Speed	125	105	170 210	285 345	520 630	715	1170 1420	2435	2785
							865			3375
Erdage	Low Speed Standard	15 30	15 25	25 50	45 85	85 155	115 215	190 355	325 605	450 840
Erdgas (NG)	Max	60	50	105	170	310	430	705	1210	1680
()	High Speed	75	65	125	210	380	520	855	1465	2035
	7 light Opecu	, ,	1 00	120	210	000	020	000	1-00	2000

Andere Gase auf Anfrage

Hinweis:


Der Verbrauchszähler BMG 1020 entspricht dem aktuellen Stand der Technik und kann grundsätzlich für brennbare und nicht brennbare Gase eingesetzt werden.

Sollte dieser Verbrauchszähler zur Messung brennbarer Gase (Erdgas etc.) eingesetzt werden, so weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass die Sonde keine DVGW Zulassung hat, jedoch für brennbare Gase eingesetzt werden kann. Eine DVGW Zulassung ist nicht zwingend erforderlich.

Der Bereich außerhalb der Rohrleitung (Umgebungsbereich der Sonde) darf kein Ex-Bereich sein.


7 Abmessungen

7.1 Messstrecke mit Anschlussgewinde

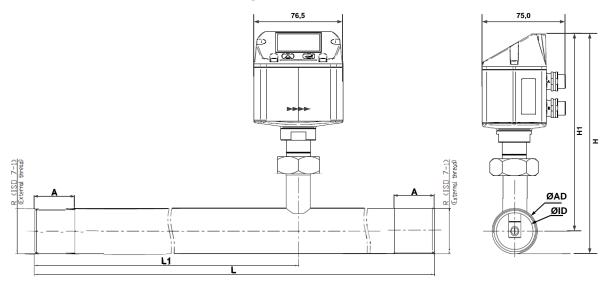

	Rohrgröß e	AD / ID (mm)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	R	A (mm)
BMG 1020 1/4"	DN 8	13,7 / 8,5	194	137	176,6	166,3	R 1/4"	15
BMG 1020 1/2"	DN 15	21,3 / 16,1	300	210	177,0	166,3	R 1/2"	20
BMG 1020 3/4"	DN 20	26,9 / 21,7	475	275	179,8	166,3	R 3/4"	20
BMG 1020 1"	DN 25	33,7 / 27,3	475	275	183,2	166,3	R 1"	25
BMG 1020 1 1/4"	DN 32	42,4 / 36,0	475	275	187,5	166,3	R 1 1/4"	25
BMG 1020 1 1/2"	DN 40	48,3 / 41,9	475	275	190,5	166,3	R 1 1/2"	25
BMG 1020 2"	DN 50	60,3 / 53,1	475	275	196,5	166,3	R 2"	30


7.2 Messstrecke mit Vorschweißflanschen (Material Edelstahl 1.4404):

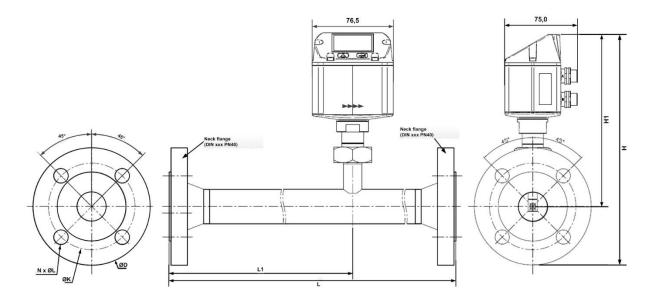

	Flansc	Flansch DIN EN 1092-1							
	Rohrgröße	AD/ID (mm)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Ø D in mm	Ø K in mm	nxØL in mm
BMG 1020 1/2"	DN 15	21,3 / 16,1	300	210	213,8	166,3	95	65	4 x 14
BMG 1020 3/4"	DN 20	26,9 / 21,7	475	275	218,8	166,3	105	75	4 x 14
BMG 1020 1"	DN 25	33,7 / 27,3	475	275	223,8	166,3	115	85	4 x 14
BMG 1020 1 1/4"	DN 32	42,4 / 36,0	475	275	263,3	166,3	140	100	4 x 18
BMG 1020 1 1/2"	DN 40	48,3 / 41,9	475	275	240,7	166,3	150	110	4 x 18
BMG 1020 2"	DN 50	60,3 / 53,1	475	275	248,2	166,3	165	125	4 x 18
BMG 1020 2 1/2"	DN 65	76,1 / 68,9	475	275	268,2	175,7	185	145	8 x 18
BMG 1020 3"	DN 80	88,9 / 80,9	475	275	275,7	175,7	200	160	8 x 18

8 Elektrischer Anschluss

8.1 Modbus, 4..20mA, Puls oder MBus

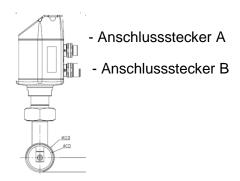

Achtung: nicht benötigte Anschlüsse (NC) dürfen nicht auf Potenzial und/ oder Erde gelegt werden. Leitungen abschneiden und isolieren.

	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4	Pin 5				
Anschlussstecker A	+VB	RS 485 (A)	-VB RS 485 (B)		I+ (420 mA)				
Anschlussstecker B Impulsausgang (Standard)	NC	GND	DIR Impuls galv. isolie		Impuls galv. isoliert				
Anschlussstecker B Option MBus	NC	NC	NC	MBus	MBus				
Farben Impulsleitungen 0553.0106 (5 m) 0553.0107 (10 m)	braun	weiss	blau	schwarz	grau				


Legende:

9	
-VB	Negative Versorgungsspannung 0 V
+VB	Positive Versorgungsspannung 1236 VDC geglättet
l +	Stromsignal 420 mA – ausgewähltes Messsignal
RS 485 (A) RS 485 (B)	Modbus RTU A Modbus RTU B

Impuls	Impuls für Verbrauch
NC	Nicht angeschlossen. Darf nicht auf Potenzial und/oder Erde gelegt werden. Bitte Leitungen abschneiden und isolieren.
MBus	MBus Anschluss (M-Bus ist verpolungssicher)

Wurde keine Anschlussleitung/ Impulsleitung bestellt, wird der Sensor mit M12 Anschlusssteckern geliefert. Der Anwender kann die Signale, wie im Anschluss-Diagramm dargestellt, verbinden.



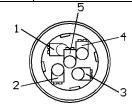



M 12 Anschlussstecker

Ansicht Rückseite (Klemmenseite)

Anschlussstecker A (M12 A-Kodierung)

Anschlussstecker B (M12 A-Kodierung)

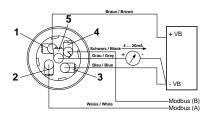


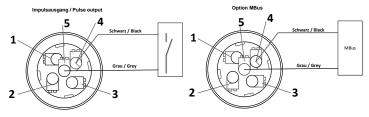

Achtung: Wird der Sensor am Ende des Modbussystems eingesetzt ist eine Abschlussterminierung gefordert. Die Sensoren habe eine intern zuschaltbare Terminierung, dazu bitte die 6 Schrauben des Gehäusedeckels lösen und internen DIP Schalter auf "On" setzen. Beim Zusammenbau auf korrekten Sitz der Gehäusedichtung achten, siehe auch Pkt. 4.5.

Alternativ kann auch ein 120R Widerstand im Stecker zwischen Pin 2 und Pin 4 verbaut werden.

8.2 Ethernet (Optional PoE)

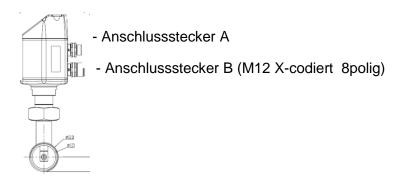


Anschlusssstecker B

M12 X-codiert 8 polig

Daten Leitungen: 1,2 und 3,4 PoE Leitungen: 5,6 und 7,8

Anschluss Leitung M12 X-codiert auf RJ45

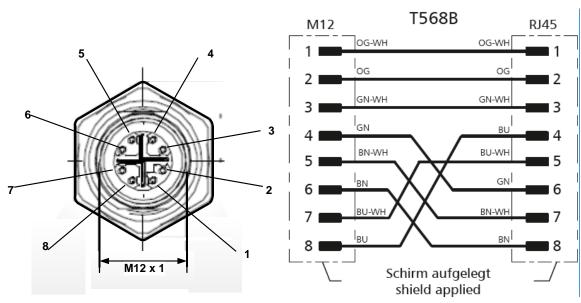


Anschluss Leitung: Cat 6.

*PoE: Power over Ethernet


9 Bedienung

Hinweis: Nur für Ausführung mit Display

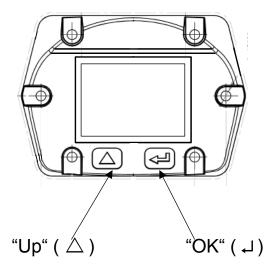


Die Bedienung des BMG 1020 erfolgt über die beiden kapazitiven Tasten Up (\triangle) und OK (\checkmark)

9.1 Initialisierung

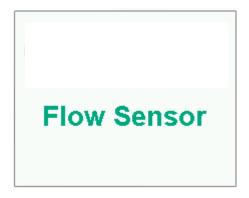


Nach dem Einschalten des BMG 1020 erfolgt die Initialisierung, siehe links gefolgt von dem das Hauptmenü.


9.2 Hauptmenü nach dem Einschalten

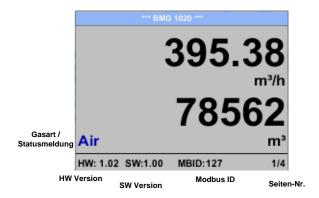

Das Umschalten auf die Seiten 2-4 erfolgt mittels Taste " Δ "

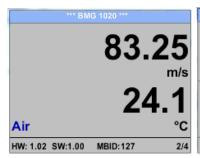



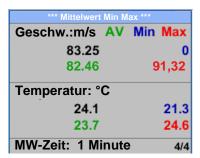

Die MW-Zeit (Zeitraum der Mittelwertbildung) kann über Sensor Einst.- Erweitert – MW-Zeit geändert werden.

9.3 Einstellungs Menü

Aus dem Hauptmenü kommt man durch betätigen von "OK" ins Einstellungsmenü. Jedoch ist Zugang zum Einstellungsmenü Password geschützt.





Passwort bei Auslieferung: 0000 (4 x Null).

Es kann bei Bedarf unter Basis Einstell.—
Passwort geändert werden.
.

Einen Menüpunkt anzuwählen, Werte zu ändern muss die Taste "△" bestätigt werden, die Menüpunktauswahl sowie die Werte Bestätigung erfolgt mit der Taste "*OK*"

9.3.1 Sensor Einstellungen

Einstellungen → Sensor Einstell.



Um Änderungen vorzunehmen, zuerst einen Menüpunkt mit Taste "△" anwählen und anschließend mit Taste "OK" auswählen


9.3.1.1 Eingabe Rohrinnendurchmesser

Beim BMG 1020 nicht veränderbar (gesperrt) da abgestimmt auf mitgelieferte Messstrecke mit entsprechenden Rohrdurchmesser.

9.3.1.2 Eingabe / Änderung des Verbrauchszählerstandes

Einstellungen → Sensor Einstell. → Verbrauch → Einheiten Taste



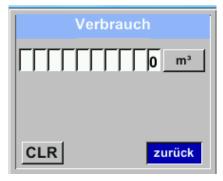

Um Änderungen, z.B. der Einheit, vorzunehmen, muss mittels Taste "△" das Tastenfeld "Einheit" angewählt werden und anschließend mit Taste "OK" auswählen Gewünschte Einheit mit Taste "△" auswählen und 2x mit Taste "OK" bestätigen / übernehmen.

Eingabe / Änderung des

Verbrauchszählerstandes mittels Taste "△" die jeweilige Zahlenposition auswählen und mit Taste "OK" aktivieren.

Durch betätigen von "△" wird der Wert jeweils um 1 erhöht. Mit "OK" abschließen und nächste Zahlenposition aktivieren. Eingabe durch betätigen des Knopfes "OK" abschließen.

Wichtig!

Der Zählerstand wird bei erreichen von 1000000000 m³ wieder auf null zurück gesetzt.

9.3.1.3 Definition der Einheiten für Verbrauch, Strömung, Temperatur und Druck

Einstellungen → Sensor Einstell → Einheiten



Um Änderungen der Einheit für den jeweiligen Messwert vorzunehmen muss mittels Taste "△" das Tastenfeld des Messwertes angewählt werden und mit Taste "OK" aktiviert werden.

Auswahl der Messeinheit mittels Taste "△"


Im Falle das die Anzahl der Einheiten auf einer Seite nicht dargestellt werden können, kommt man mit Taste "<<" auf die nächste Seite.

Übernahme der Auswahl durch 2x betätigen der Taste "OK".

Vorgehensweise für alle 4 Messgrößen erfolgt analog





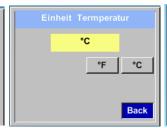



9.3.1.4 Einstellung der Referenzbedingungen

Hier können die gewünschten Messmedien-Referenzbedingungen für Druck und Temperatur definiert werden, sowie Zeiten für den Filter und Mittelwertbildung.

Hinweis:

- Werkseinstellung für Referenztemperatur und Referenzdruck sind 20°C und 1000hPa.
- Alle im Display angezeigten Volumenstromwerte(m³/h) und Verbrauchswerte (m³) sind bezogen auf 20°C und 1000hPa (nach ISO 1217 Ansaugzustand).
- Alternativ kann auch 0°C und 1013 hPa (= Normkubikmeter) als Referenz eingegeben werden.
- Auf keinen Fall bei Referenzbedingungen den Betriebsdruck oder die Betriebstemperatur eingeben

Einstellungen → Sensor Einstell → Erweitert




Um Änderungen vorzunehmen, zuerst einen Menüpunkt mit Taste "△" anwählen und anschließend mit Taste "OK" auswählen

Einstellungen → Sensor Einstell → Erweitert → Ref. Druck



Einstellungen → Sensor Einstell → Erweitert → Ref.Temp

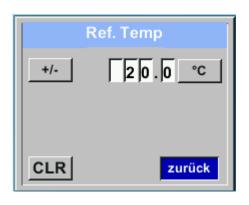

Um Änderungen, z.B. der Einheit, vorzunehmen, muss mittels Taste "△" das Tastenfeld "Einheit" angewählt werden und anschließend mit Taste "OK" auswählen Gewünschte Einheit mit Taste "△" auswählen und 2x mit Taste "OK" bestätigen / übernehmen.

Eingabe / Änderung des Wertes mittels Taste "△" die jeweilige Zahlenposition auswählen und mit Taste "OK" aktivieren.

Durch betätigen von "△" wird der Wert jeweils um 1 erhöht. Mit "OK" abschließen und nächste Zahlenposition aktivieren.

Eingabe durch betätigen des Knopfes "OK"

Vorgehen für die Änderung der Referenztemperatur erfolgt analog.

abschließen

Einstellungen → Sensor Einstell → Erweitert → Filterzeit



Unter dem Punkt "Filterzeit" kann eine Dämpfung festgelegt werden. Eingabe Werte von 0 -10000 in [ms] sind möglich.

Einstellungen → Sensor Einstell → Erweitert → MW-Zeit



Die Zeitperiode für Mittelwertberechnung kann hier eingegeben werden.

Eingabe Werte von 1 -1440 [Minuten] sind möglich.

Mittelwerte siehe Anzeigefenster 3+4


9.3.1.5 Einstellung Nullpunkt und Schleichmengenunterdrückung

Einstellungen → Sensor Einstell. → Nullpunkt



Um Änderungen vorzunehmen, zuerst einen Menüpunkt mit Taste "△" anwählen und anschließend mit Taste "OK" auswählen

Einstellungen → Sensor Einstell. → Nullpunkt→

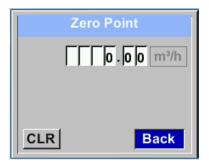

Zeigt der Sensor im eingebauten Zustand ohne Durchfluss bereits einen Durchflusswert von > 0 m³/h kann man hier den Nullpunkt der Kennlinie setzen.

Eingabe / Änderung des Wertes mittels Taste "△" die jeweilige Zahlenposition auswählen und mit Taste "OK" aktivieren.

Durch betätigen von "△" wird der Wert jeweils um 1 erhöht. Mit "OK" abschließen und nächste Zahlenposition aktivieren.

Eingabe durch betätigen des Knopfes "OK" abschließen

Verlassen des Menüs mit "Zurück"

Einstellungen → Sensor Einstell. → Nullpunkt → Schleichm



Die Schleichmengenunterdrückung kommt in Anwendung um Verbrauchswerte unterhalb des definierten "LowFlow Cut off" Wertes als 0 m³/h anzuzeigen und auch nicht zum Verbrauchzählerstand zu addieren.

Eingabe / Änderung des Wertes mittels Taste "△" die jeweilige Zahlenposition auswählen und mit Taste "OK" aktivieren.

Durch betätigen von "△" wird der Wert jeweils um 1 erhöht. Mit "OK" abschließen und nächste Zahlenposition aktivieren.

Eingabe durch betätigen des Knopfes "OK" abschließen

Verlassen des Menüs mit "Zurück"

Einstellungen → Sensor Einstell. → Nullpunkt → Reset



Durch Auswahl "Reset" werden Festlegungen für "Nullpunkt" bzw. "Schleichmenge" zurückgesetzt.

Menüpunkt mit Taste "△" anwählen und anschließend mit Taste "OK" auswählen

Verlassen des Menüs mit "Zurück"

9.3.2 Modbus Einstellungen

9.3.2.1 Modbus RTU Setup

Der Durchflusssensor BMG 1020 ist mit einer RS 485 Schnittstelle (Modbus RTU) ausgestattet. Vor der Inbetriebnahme des Sensors müssen die Kommunikationsparameter

Modbus ID, Baudrate, Parität und Stoppbit

eingestellt werden um eine Kommunikation mit dem Modbus Master zu ermöglichen.

Einstellungen → Modbus Einstell.



Um Änderungen, z.B. der Sensor ID, vorzunehmen, wird mittels Taste "△" das Feld "ID" selektiert und anschließend mit Taste "OK" ausgewählt.

Gewünschte Position mit Taste "△" auswählen und mit Taste "OK" aktivieren.

Änderung der Werte mit Taste " \triangle ", Werte-Übernahme mit Taste "OK".

Eingaben für Baudrate, Stoppbit und Parity erfolgen analog.

Mittels der Taste "Byte Order" ist es möglich das Datenformat (Word Order) zu ändern. Mögliche Formate sind "ABCD" (Little Endian) und "CDAB" (Middle Endian)

Speicherung der Änderungen mittels Taste "Speichern".

Anwahl und Bestätigung mit Tasten "△" und "OK".

Standardeinstellungen ab Werk:

Modbus ID: 1

Baud rate: 19200


Stopbit: 1


Parity:

even

Byte Order: ABCD

Achtung: Wird der Sensor am Ende des Modbussystems eingesetzt ist eine Abschlussterminierung gefordert. Die Sensoren habe eine intern zuschaltbare Terminierung, dazu bitte die 6 Schrauben des Gehäusedeckels lösen und internen DIP Schalter auf "On" setzen.

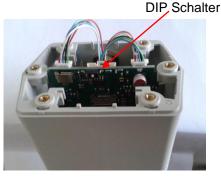

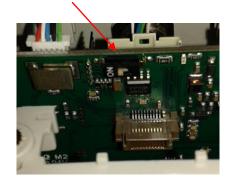

Alternativ dazu kann auch ein 120R Widerstand im Stecker zwischen Pin 2 und Pin 4 verbaut werden.

Beim Zusammenbau auf korrekten Sitz der Gehäusedichtung achten, siehe auch Pkt. 4.5.

9.3.2.2 Modbus TCP (Optional)

Der Durchflusssensor BMG 1020 ist optional mit einer Modbus TCP Schnittstelle (HW Interface: M12 x1X-codierte Buchsenstecker) ausgestattet.

Der Sensor unterstützt mit dieser Option das Modbus-TCP Protokoll für die Kommunikation mit SCADA-Systemen. Der TCP-Port ist standardmäßig auf 502 eingestellt. Port kann am Sensor oder mittels PC Service Software geändert werden

Die Modbus-Geräteadresse (Unit Identifier) kann zwischen 1-255 liegen. Spezifikation und Beschreibung des Modbus-Protokolls können Sie herunterladen unter: www.modbus.org.

Unterstützte Modbus-Befehle (Funktionen):

Befehlscode Beschreibung

Funktionscode 3 (Holdingregister lesen) Funktionscode 16 Mehrere Register schreiben)

Siehe auch Anleitung VA 5xx Modbus RTU_TCP Installation V1.06

Einstellungen → Netzwerk Einstell.



9.3.2.2.1 Netzwerk Einstellungen DHCP

Einstellungen → Netzwerk Einstell. → IP Address



Hier kann eine Verbindung, mit oder ohne *DHCP*, zu einem Rechner eingerichtet und hergestellt werden.


Hinweis:


Mit aktiviertem *DHCP* ist die automatische Einbindung des Sensors in ein vorhandenes Netzwerk, ohne dessen manuelle Konfiguration, möglich.

Übernahme der Einstellungen durch "Speichern".

9.3.2.2.2 Netzwerk Einstellungen statische IP

Einstellungen → Netzwerk Einstell. → IP Address → IP Address Einstellungen → Netzwerk Einstell. → IP Address → Sub Netz Einstellungen → Netzwerk Einstell. → IP Address → Gateway

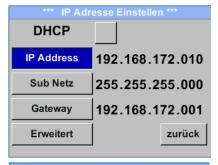

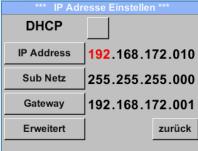



Bei manueller (statischer) IP müssen die Auswahltasten "IP Address", "Subnetz" und "Gateway" ausgewählt und mit "OK" aktiviert werden.

Das erste Datenfeld der Auswahl, in diesem Fall der IP Adresse, wird dann markiert.(Rot).


Bei bestätigen mit "OK" wird das entsprechende Eingabe Menü geöffnet.

Mittels ">" wird auf das nächste Datenfeld gewechselt.


Gewünschte Position mit Taste ">"auswählen und mit Taste "OK" aktivieren.

Änderung der Werte mit Taste ">", Werte-Übernahme mit Taste "*OK"*.

Vorgehen für "Sub Netz" und "Gateway" erfolgt analog.

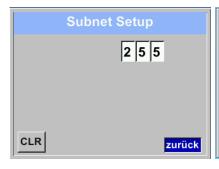




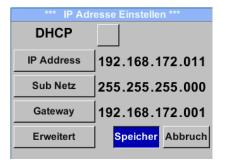

Übernahme der Einstellungen durch "Speichern".


9.3.2.2.3 Modbus TCP Einstellungen

Einstellungen → Netzwerk Einstell. → MB TCP

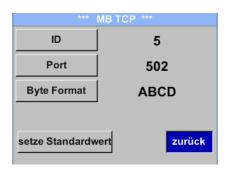

Einstellungen → Netzwerk Einstell. → MB TCP → ID

Einstellungen → Netzwerk Einstell. → MB TCP → Port

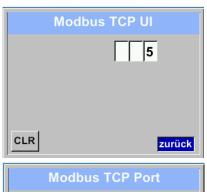



Um Änderungen, z.B. der Sensor ID, vorzunehmen, wird mittels Taste ">" das Feld "ID" selektiert und anschließend mit Taste "OK" ausgewählt.

Gewünschte Position mit Taste ">" auswählen und mit Taste "OK" aktivieren.

Änderung der Werte mit Taste ">", Werte-Übernahme mit Taste "*OK"*.

Eingaben für Port erfolgt analog.

Mittels der Taste "Byte Format" ist es möglich das Datenformat (Word Order) zu ändern.
Mögliche Formate sind "ABCD" (Little Endian) und "CDAB" (Middle Endian)

Speicherung der Änderungen mittels Taste "Speichern".

Anwahl und Bestätigung mit Tasten ">" und "OK".

Rücksetzen auf die Standardeinstellungen durch Betätigung "setze Standardwerte"

9.3.2.3 Modbus Settings Register (2001...2005)

Modbus Register	Register Adresse	No.of Byte	Data Type	Description	Default Setting	Read Write	Unit /Comment
2001	2000	2	UInt16	Modbus ID	1	R/W	Modbus ID 1247
2002	2001	2	UInt16	Baudrate	4	R/W	0 = 1200 1 = 2400 2 = 4800 3 = 9600 4 = 19200 5 = 38400 6 = 57600 7 = 115200
2003	2002	2	UInt16	Parity	Parity 1 R/V		0 = none 1 = even 2 = odd
2004	2003	2	UInt16	Number of Stopbits		R/W	0 = 1 Stop Bit 1 = 2 Stop Bit
2005	2004	2	UInt16	Word Order	0xABCD	R/W	0xABCD = Big Endian 0xCDAB = Middle Endian

9.3.2.4 Values Register (1001 ...1500)

	9.3.2.4 Values Register (10011500)										
Modbus Register	Register Adresse	No.of Byte	Data Type	Description	Def ault	Read Write	Unit /Comment				
1101	1100	4	Float	Flow in m³/h		R					
1109	1108	4	Float	Flow in Nm³/h		R					
1117	1116	4	Float	Flow in m³/min		R					
1125	1124	4	Float	Flow in Nm³/min		R					
1133	1132	4	Float	Flow in ltr/h		R					
1141	1140	4	Float	Flow in Nltr/h		R					
1149	1148	4	Float	Flow in ltr/min		R					
1157	1156	4	Float	Flow in Nltr/min		R					
1165	1164	4	Float	Flow in ltr/s		R					
1173	1172	4	Float	Flow in Nltr/s		R					
1181	1180	4	Float	Flow in cfm		R					
1189	1188	4	Float	Flow in Ncfm		R					
1197	1196	4	Float	Flow in kg/h		R					
1205	1204	4	Float	Flow in kg/min		R					
1213	1212	4	Float	Flow in kg/s		R					
1221	1220	4	Float	Flow in kW		R					


Modbus Register	Register Adresse	No.of Byte	Data Type	Description	Default	Read Write	Unit /Comment
1269	1268	4	UInt32	Consumption m³ before comma	x R		
1275	1274	4	UInt32	Consumption Nm³ before comma	x R		
1281	1280	4	UInt32	Consumption Itr before comma	х	R	
1287	1286	4	UInt32	Consumption Nltr before comma	х	R	
1293	1292	4	UInt32	Consumption of before comma	х	R	
1299	1298	4	UInt32	Consumption Ncf before comma	x R		
1305	1304	4	UInt32	Consumption kg before comma	х	R	
1311	1310	4	UInt32	Consumption kWh before comma	x	R	
1347	1346	4	Float	Velocity m/s			
1355	1354	4	Float	Velocity Nm/s			
1363	1362	4	Float	Velocity Ft/min			
1371	1370	4	Float	Velocity NFt/min			
1419	1418	4	Float	GasTemp °C			
1427	1426	4	Float	GasTemp °F			

Hinweis:

- Für DS400 / DS 500 / Handgeräte Modbus Sensor Datentyp
 - "Daten Typ R4-32" entspricht "Data Type Float"
- Für zusätzliche/weitere Modbus Werte siehe Modbus_RTU_Slave_Installation_1.04_DE.doc

9.3.3 Pulse /Alarm

Einstellungen→ Puls/ Alarm

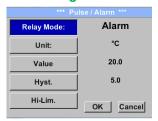





Der gal. getrennte Ausgang kann als Puls-oder Alarmausgang definiert werden.

Änderung durch Anwahl Taste "*Relais Funktion*" mit Taste "△" und Wechsel mit Taste "*OK*".

Bei Alarmausgang können folgende Einheiten (Units) kg/min, cfm, ltr/s, m³/h, m/s, °F, °C und kg/s gewählt werden.

"Value" definiert den Alarmwert, "Hyst." Definiert die gewünschte Hysterese und mit Taste


"überschreiten" bzw. "unterschreiten" festgelegt wann Alarm anspricht.

Überschreiten: Wert überschreitend Unterschreiten: Wert unterschreitend

Bei Pulsausgang können folgende "Einheiten" kg, cf, ltr und m³ gewählt werden.

Die Pulswertigkeit kann unter "Wert" definiert werden. Die kleinste Pulswertigkeit ergibt sich aus max. messbarem Verbrauch und der max. Impulsausgangsfrequenz des Sensors von 50 Hz.

Unter "Polarität" ist es möglich den Schaltzustand zu definieren. pos. = $0 \rightarrow 1$ neg. $1 \rightarrow 0$

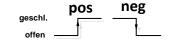

9.3.3.1 Impulsausgang

Es können max. 50 Impulse pro Sekunde ausgegeben werden. Die Ausgabe der Impulse erfolgt verzögert um 1 Sekunde.

Pulswertigkeit	[m³ /h]	[m³/min]	[l/min]
0.1 ltr / Puls	18	0,3	300
1ltr / Puls	180	3	3000
0.1m³ / Puls	18000	300	300000
1 m³ / Puls	180000	3000	3000000

Tabelle 1 Maximale Durchflussmengen für Impulsausgang

Eingaben von Pulswertigkeiten die eine Darstellung für den Messbereichsendwert nicht ermöglichen werden nicht zugelassen. Eingaben werden verworfen und Fehlermeldung angezeigt.

9.3.4 Basis Einstell.

9.3.4.1 Passwort

Einstellungen → Basis Einstell. → Passwort





Um Änderungen vorzunehmen, zuerst einen Menüpunkt mit Taste "△" anwählen und anschließend mit Taste "OK" auswählen

Es kann jederzeit ein/neues Passwort vergeben werden. Dies besteht immer aus 4 Zahlen welche mit Taste "△" ausgewählt und anschließend mit Taste "OK" bestätigt werden. Mit Taste "△" wird jeweils letzte Ziffer gelöscht.

Passworteingabe muss zweimalig erfolgen.

Abschließende Übernahme durch Taste "OK"

Passwort bei Auslieferung: 0000 (4 x Null).

9.3.4.2 Sprache

Einstellungen → Basis Einstell. → Sprache




Aktuell sind derzeit 4 Sprachen integriert die mittels Taste "△" ausgewählt werden kann.

Aktivierung der Sprache durch Bestätigung mit Taste "OK".

Verlassen des Menüs bei Anwahl von "zurück" und Bestätigung mit Taste "OK".

9.3.4.3 Display / Touch

Einstellungen → Basis Einstell. → Display / Touch

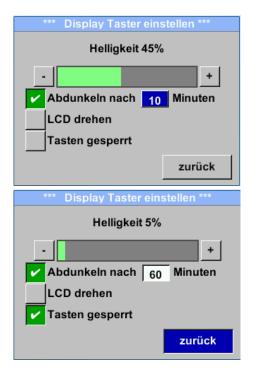

Mit Taste "-" und Tasten "+"kann man die Displayhintergrundhelligkeit verändern. Helligkeitswert wird in Diagramm "Helligkeit" dargestellt.

Mittels Aktivierung von "Abdunkeln nach" und Eingabe einer Zeit wird ein Displaydimming gesetzt.

Mittels "*LCD drehen*" kann man die Displayanzeige um 180° verdrehen

Bei Aktivierung von "*Tasten gesperrt"* ist die Bedienung des Sensors verhindert/gesperrt.

Entsperren/freischalten der Tastatur ist nur mittels Neustart des Sensors und Aufruf des Bedienungsmenü innerhalb der ersten 10s möglich. Dazu in diesem Zeitraum mittels "OK" das Bedienungsmenü aufrufen.

9.3.5 Erweitert

Einstellungen → Erweitert



Mit Taste "Werksreset" kann man den Sensor auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

9.3.6 4 - 20mA


Einstellungen → 4-20mA



Um Änderungen vorzunehmen, zuerst einen Menüpunkt mit Taste "△" anwählen und anschließend mit Taste "OK" auswählen

Einstellungen →4-20mA → Kanal 1



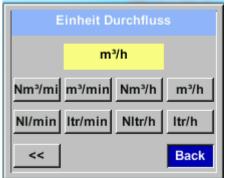



Der 4-20 mA Analogausgang des Sensor BMG 1020 lässt sich individuell einstellen.

Es besteht die Möglichkeit die Messwerte "Temperatur", "Geschwindigkeit" "Durchfluss" zu wählen und dem Kanal zuzuordnen.

Um Änderungen vorzunehmen den Menüpunkt mit Taste "△" anwählen und anschließend mit Taste "OK" die entsprechende Messgröße auswählen bzw. den 4-20mA Ausgang mit "unused" zu deaktivieren.

Zu der ausgewählten Messgröße können unter "Unit" die entsprechenden Einheiten ausgewählt werden

Mit Taste " \triangle " anwählen und anschließend mit Taste "OK" die entsprechende Messgröße auswählen.

Hier Beispiel für den Durchfluss, Vorgehen für Strömungsgeschwindigkeit und Temperatur ist analog.

Übernahme der Eingaben durch "Speichern", verwerfen der Änderungen mit "Abbruch".

Mit "zurück" Wechsel in das Einstellungs-Menü.

Einstellungen →4-20mA → Kanal 1 → Auto Skalierung







Die Skalierung des 4-20mA kann automatisch mit "Auto Skalierung = ein" oder manuell "Auto Skalierung = aus" erfolgen.

Mit Taste "△" die Anzeige "Auto Skalierung" anwählen und anschließend mit Taste "OK" die gewünschte Skalierungsmethode auswählen.

"Skalierung 4mA" und "Skalierung 20mA" erlaubt die gewünschte Skalierung zu definieren, Bedingung ist das *Auto Skalierung* =aus.

Mit Taste "△" die Anzeige "Skalierung 4mA" bzw. "Skalierung 20mA" anwählen und anschließend mit Taste "OK" auswählen.

Eingabe erfolgt analog wie voran beschrieben, mittels "CLR" kann komplette Eingabe gelöscht werden.

Wird "Auto Skalierung" eingestellt, wird die Skalierung basierend auf Rohrdurchmesser, den für den Sensor max. gültigen Messbereich und Referenzbedingungen berechnet.

Übernahme der Eingaben durch "Speichern", verwerfen der Änderungen mit "Abbruch".

Mit "zurück" Wechsel in das Einstellungs-Menü.

Einstellungen → 4 -20mA → Fehler Strom



Hiermit wird festgelegt was im Fehlerfall am Analogausgang ausgegeben wird.

- 2 mA Sensorfehler / Systemfehler
- 22 mA Sensorfehler / Systemfehler
- None Ausgabe nach Namur (3.8mA 20.5 mA)
 4mA bis 3.8 mA Messbereichsunterschreitung
 20mA bis 20.5 mA Messbereichsüberschreitung

Um Änderungen vorzunehmen zuerst einen Menüpunkt "Error Current" mit Taste "△" anwählen und anschließend mit Taste "OK" den gewünschten Mode auswählen

Übernahme der Eingaben durch "Speichern", verwerfen der Änderungen mit "Abbruch".

Mit "zurück" Wechsel in das Einstellungs-Menü.

9.3.7 BMG 1020 Info

Einstellungen → Info




Kurze Beschreibung der Sensordaten incl. der Kalibrierungsdaten.

Unter *Details* erhält man zusätzlich die Kalibrierbedingungen.

9.4 MBus



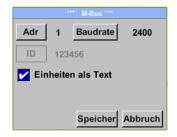

Der Sensor bietet 2 Möglichkeiten für Kodierung des Value Information Field (VIF).

- Primary VIF (Die Einheiten und Multiplikatoren entsprechen MBus Spezifikation Kapitel 8.4.3
- Plain Text VIF (Einheiten werden als ASCCII Zeichen übertragen, somit sind auch Einheiten möglich die nicht in MBus Spezifikation Kapitel 8.4.3 enthalten sind

Umstellung auf Plain Text VIF durch Aktivierung von "Einheiten als Text"

9.4.1 Kommunikations-Grundeinstellungen ab Werk

Primary Adress*: 1

ID: Seriennummer des Sensors

Baud rate*: 2400

Medium*: abhängig von Medium (Gas oder Compressed Air)

Herstellerkennung: BEC

VIF Kodierung: Primary VIF

Im M-Bus-System können beide Adressen, Primary Adress und ID, im automatischen Suchlauf erfasst werden

9.4.2 Übertragungswerte

Wert 1 mit [Einheit]*: Verbrauch [m³]]
Wert 2 mit [Einheit]*: Durchfluss[m³/h]
Wert 3 mit [Einheit]*: Gastemperatur [°C]

^{*}Alle Werte können in der Produktion geändert / voreingestellt werden oder Vorort mit der CS Service Software (Bestell-Nr. 0554 2007) geändert / eingestellt werden

10 Status / Fehlermeldungen

10.1 Statusmeldungen

• CAL

Seitens Berg GmbH wird eine regelmäßige Re-Kalibrierung empfohlen, siehe Kapitel 13. D.h. bei Auslieferung wird intern das Datum eingetragen bei der die nächste Re-Kalibrierung empfohlen wird. Nach Erreichen dieses Datum wird, erfolgt ein Hinweis im Display durch die Statusmeldung "*Cal*".

Hinweis: Die Messung wird ohne Unterbrechung oder Einschränkung weitergeführt

Direction

Bei Anwendung zusammen mit einem Richtungsschalter VA409 erfolgt die Statusmeldung "Direction" wenn Durchflussrichtung entgegengesetzt und keine Messung erfolgen darf.

Statusmeldungen:



10.2 Fehlermeldungen

Low Voltage

Bei einer Versorgungsspannung kleiner 11V wird die Warnmeldung "Low Voltage" angezeigt. Dies bedeutet der Sensor kann nicht mehr ordnungsgemäß arbeiten / messen und somit stehen keine Messwerte für Duchfluss, Verbrauch sowie Geschwindigkeit zur Verfügung.

Heater Error

Die Fehlermeldung "Heater Error" erfolgt bei Ausfall des Heizsensor.

Internal Error

Im Falle dieser Meldung "Internal Error" hat der Sensor einen internen Lesefehler auf z.B. EEProm , AD-Wandler etc. festgestellt.


Temp out of Range

Bei Medientemperaturen außerhalb des spezifizierten Temperaturbereiches erfolgt die Status Meldung "*Temp out of Range"*. Dies führt zu inkorrekten Messwerte (außerhalb der Sensorspezifikation)

Low Voltage 4-20mA

Bei Sensoren mit einem galvanisch isoliertem 4-20mA Ausgang wird eine min. Versorgungsspannung von 17.5V benötigt. Wird diese unterschritten erfolgt die Fehlermeldung "Low Voltage 4-20mA"

Fehlermeldungen:

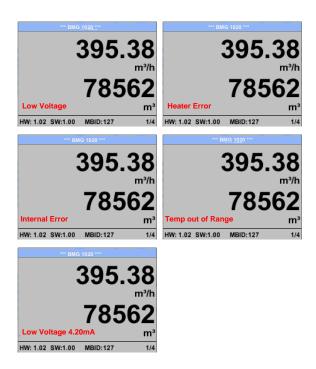

11 Wartung

Der Sensorkopf ist regelmäßig auf Verschmutzung zu untersuchen und bei Bedarf zu reinigen. Durch Ablagerungen von Schmutz, Staub oder Öl auf dem Sensorelement entsteht eine Messwertabweichung.

Die Überprüfung wird jährlich empfohlen, bei starker Verunreinigung der Druckluft verringert sich das Überprüfungsintervall.

12 Reinigung des Sensorkopfes

Der Sensorkopf kann durch vorsichtiges Schwenken in warmem Wasser unter Zugabe von geringen Mengen eines Spülmittels gereinigt werden. Mechanisches Einwirken auf den Sensor (z.B. mittels Schwamm oder Bürste) kann den Sensor zerstören. Sind die Verunreinigungen zu stark bleibt nur eine Überprüfung und Wartung durch den Hersteller.

13 Re-Kalibrierung

Sind keine kundenseitigen Vorgaben getroffen, empfehlen wir ein Kalibrierintervall von 12 Monaten. Der Sensor ist hierzu an CS Instruments einzusenden.

14 Ersatzteile und Reparatur

Ersatzteile sind aus Gründen der Messgenauigkeit nicht verfügbar. Bei Defekten sind die Sensoren an den Lieferanten zur Reparatur einzusenden.

Beim Einsatz der Messgeräte in betriebswichtigen Anlagen empfehlen wir die Bereithaltung eines Ersatzmesssystems.

15 Kalibrierung

Wir empfehlen im Rahmen der DIN ISO Zertifizierung die Messgeräte in regelmäßigen Abständen kalibrieren und gegebenenfalls justieren zu lassen. Die Kalibrierzyklen sollten sich nach Ihrer internen Festlegung richten. Im Rahmen der DIN ISO Zertifizierung empfehlen wir für das BMG 1020 einen Kalibrierzyklus von einem Jahr.

Auf Wunsch lassen sich gegen Berechnung Kalibrierzertifikate erstellen. Die Präzision ist hier über von der DKD-zertifizierte Volumenstrommessgeräte gegeben und nachweisbar.

16 Garantie

Mängel, die nachweislich auf einem Werksfehler beruhen, beheben wir selbstverständlich kostenlos. Voraussetzung ist, dass Sie diesen Mangel unverzüglich nach Feststellung und innerhalb der von uns gewährten Garantiezeit melden. Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch sowie infolge von Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstanden sind, sind von dieser Garantie ausgenommen.

Die Garantie entfällt außerdem, wenn das Messgerät geöffnet wurde – soweit dies nicht ausdrücklich in der Bedienungsanleitung zu Wartungszwecken beschrieben ist – oder aber Seriennummern im Gerät verändert, beschädigt oder entfernt wurden.

Die Garantiezeit beträgt für BMG 1020 Verbrauchszähler 12 Monate. Wenn nicht anders definiert, gelten für Zubehörteile 6 Monate. Garantieleistungen bewirken keine Verlängerung der Garantiefrist. Wurden neben der Garantieleistung notwendige Reparaturen, Justagen oder dergleichen durchgeführt, sind die Garantieleistungen kostenlos, die anderen Leistungen werden aber ebenso wie Transport und Verpackung berechnet. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere bei entstandenen Schäden die nicht das Gerät betreffen, sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben ist – ausgeschlossen.

Leistungen nach der Garantiezeit

Selbstverständlich sind wir auch nach Ablauf der Garantiezeit für Sie da. Bei Funktionsstörungen senden Sie uns Ihr Messgerät mit einer kurzen Fehlerbeschreibung.